

9

งานทำเก็ลียวด้วยมือ



สาระสำคัญ

การประกอบเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ มีการใช้ สลักเกลียวและแป้นเกลียวในการยึดประกอบ ชิ้นงานเพื่อยึดประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นการยึดด้วยเกลียวยังใช้ในงานต่างๆ เช่น งานส่งกำลัง งานปรับตั้งระยะ โดยกรรมวิธี การผลิตเกลียวสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การทำเกลียวบนเครื่องกลึง การรีดเกลียว ด้วยเครื่องจักร ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้จะศึกษา เฉพาะการทำเกลียวเมตริกด้วยมือเท่านั้น

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของเกลียว
2. ส่วนประกอบของเกลียว
3. ชนิดของเกลียว
4. การทำเกลียวใน
5. การทำเกลียวนอก



สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานทำเกลียวด้วยมือ
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานทำเกลียวด้วยมือไปใช้ในชีวิตรประจำวันและประกอบอาชีพ



จุดประสงค์การเรียนรู้


1. บอกความหมายของเกลียวได้
2. บอกชื่อส่วนประกอบของเกลียวได้
3. บอกชนิดของเกลียวได้
4. อธิบายขั้นตอนการทำเกลียวในได้
5. อธิบายขั้นตอนการเกลียวนอกด้วยมือได้
6. บอกข้อควรระวังในการทำเกลียวด้วยมือได้

1. ความหมายของเกลียว

เกลียว

- หมายถึงเส้นสั้นหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานวนไปรอบๆ จะซ้ายหรือขวาก็ได้ด้วยระยะทางที่สม่ำเสมอ ทั้งที่เป็นผิวทรงกระบอกด้านนอก (เกลียวนอก) และทรงกระบอกด้านใน (เกลียวใน) เพื่อใช้ในการประกอบชิ้นงาน ปรับระยะ และส่งกำลัง

2. ส่วนประกอบของเกลียว

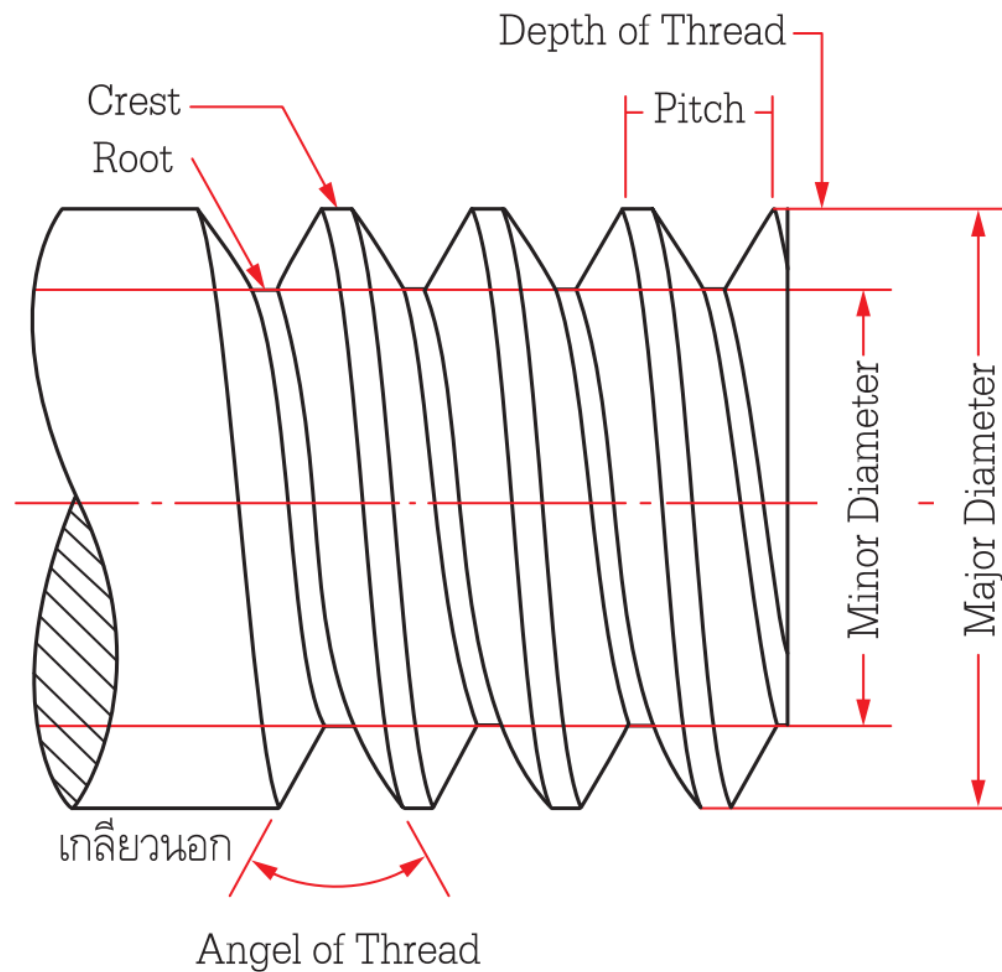

3. ชนิดของเกลียว

เกลียวเมตริก
(International Metric Thread)
ใช้ตัวย่อ M

เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก
(Trapezoidal Thread)
ใช้ตัวย่อ Tr

เกลียววิตเวิร์ธ
(Whitworth Thread)
ใช้ตัวย่อ W

เกลียวฟันเลื่อย
(Buttress Thread)
ใช้ตัวย่อ S

4. การทำเกลียวใน

เครื่องมือและอุปกรณ์การทำเกลียวใน

ดอกต๊าป (Tap)

- ต๊าปตัวเรียว (Taper Tap)
- ต๊าปตัวตาม (Plug Tap)
- ต๊าปตัวสุดท้าย (Bottoming Tap)

ค้ำมจับต๊าป (Tap Wrench)

- ค้ำมจับดอกต๊าปแบบปรับแต่งได้
- ค้ำมจับแบบตัวที่

4. การทำเกลียวใน

การเจาะรูของชิ้นงาน

- ขนาดรูเจาะต้องสัมพันธ์กับขนาดเกลียวที่กำหนด

$$\text{ขนาดรูเจาะการทำเกลียว} = \text{ขนาดความโตของเกลียว} - \text{ระยะพิตช์}$$

หมายเหตุ ถ้าเจาะรูเล็กเกินขณะต๊าปดอกต๊าปอัดแน่นเกินอาจทำให้ดอกต๊าปหักและถ้าเจาะรูโตเกินยอดเกลียวจะไม่แหลม

4. การทำเกลียวใน

ขั้นตอนการตัดเกลียว

- นำชิ้นงานที่เจาะจับยึดด้วยปากกาจับงานโดยให้รูเจาะอยู่ในแนวตั้งฉากและได้ระดับ
- นำดอกตัดดอกที่ 1 ประกอบเข้ากับด้ามตัด โดยจับบริเวณก้านดอกตัดไปให้ยึดกับร่องเหลี่ยม หมุนสกรูให้แน่น กดและหมุนลงไปในรูเจาะโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
- ถอดด้ามตัดออกเพื่อตรวจสอบความฉากของดอกดอกตัดกับรูเจาะ
- ตรวจสอบความฉากของดอกตัดกับผิวงานด้วยฉากเหล็ก หยอดน้ำมันหล่อลื่นตรงบริเวณรูเจาะ
- เริ่มตัดเกลียว หมุนตัดเกลียวไปตามเข็มนาฬิกาหมุนกลับเพื่อคายเศษโลหะที่ถูกตัดเฉือน
- เมื่อหมุนตัดเกลียวไปจนสุดเกลียว
- คลายดอกตัดออก แล้วตัดดอกที่สองและสามจนแล้วเสร็จ

4. การทำเกลียวใน

ข้อควรระวังในการตัดเกลียว

- การทำเกลียวในขนาดรูเจาะจะต้องได้ขนาดตามมาตรฐานไม่เล็กหรือโตจนเกินไป เพราะถ้ารูเจาะเล็กเกินไปจะทำให้ดอกตัดหักได้ และถ้าขนาดรูเจาะโตเกินไปก็จะทำให้เกลียวหลวมได้
- การตัดเกลียวจะต้องเรียงลำดับของดอกตัดให้ถูกต้อง
- ขณะปฏิบัติงานตัดเกลียวจะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นบ่อยๆ
- ตรวจสอบความฉากของแนวดอกตัดกับชิ้นงานก่อนเสมอ
- ขณะตัดเกลียวจะต้องหมุนคายเศษโลหะออกอย่างสม่ำเสมอ

5. การทำเกลียวนอก

เครื่องมือและอุปกรณ์การทำเกลียวนอก

ดาย (Die)

- ดายแบบตายตัว
- ดายแบบปรับขนาดได้

ด้ามจับดาย

- มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

5. การทำเกลียวนอก

การเตรียมขนาดของชิ้นงาน

- ต้องกลึงชิ้นงานที่ตายให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของตายที่จะใช้สำหรับตัดเกลียว

ขนาดความโตชิ้นงานที่ตาย = ขนาดของตาย - **0.2 ถึง 0.3** มิลลิเมตร

หมายเหตุ การเตรียมชิ้นงานถ้าเตรียมเท่ากับขนาดความโตเกินไป จะทำให้เกลียวที่ตัดอัดแน่นที่ตายทำให้ตายแตก และถ้าเตรียมชิ้นงานเล็กเกินไปจะทำให้เกลียวที่ตายออกมาขูดไม่แหลม มีขนาดเล็ก การเตรียมขนาดชิ้นงานจะต้องเล็กกว่าขนาดงานเล็กน้อยเพื่อลดแรงตัดขณะตัดเกลียว โดยหลังจากตัดเกลียวแล้ว ตัวตายจะรีดเกลียวให้มีขนาดเท่ากับความโตของเกลียว

5. การทำเกลียวนอก

ขั้นตอนการตายเกลียว

- ชิ้นงานที่ต้องตายเกลียวขอบที่เริ่มต้นควรลบมุมใช้ตะไบหรือกลึงโดยรอบประมาณ 20 องศา
- นำชิ้นงานจับกับปากกาจับงานให้แน่น
- นำตายประกอบเข้ากับด้าม
- เริ่มตายเกลียวโดยหมุนไปตามเข็มนาฬิกา
- ตรวจสอบความฉากของชิ้นงาน
- ใช้น้ำมันหล่อลื่นฉีดบริเวณฟันของตายที่ตัดเกลียว
- เริ่มหมุนตัดเกลียว หมุนกลับเพื่อคายเศษ หยอดน้ำมันหล่อลื่นเป็นระยะๆ
- ดายรอบที่ 2 และคายจนกระทั่งแล้วเสร็จ
- ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเกลียวโดยทดสอบหมุนเข้ากับเกลียวใน

5. การทำเกลียวนอก

ข้อควรระวังในการดายเกลียว

- การทำเกลียวนอกขนาดของสลักที่เตรียมจะต้องได้ขนาดไม่เล็กหรือโตจนเกินไป
- เริ่มต้นดายเกลียวจะต้องถ่างสกรูตัวกลางก่อน
- ตรวจสอบความฉากของชิ้นงานและดายขณะเริ่มต้นตัดเกลียวก่อนเสมอ
- ขณะปฏิบัติงานดายเกลียวจะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นบ่อยๆ
- ขณะดายเกลียวจะต้องหมุนกายเศษโลหะออกอย่างสม่ำเสมอ

สรุป

การตัดเกลียวเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่างอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลต่าง ๆ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือจำนวนมากที่มีส่วนประกอบเป็นเกลียวชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เกลียวแต่ละชนิดจะมีมาตรฐานของตัวเอง เพื่อให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือทำใหม่ได้กรณีชำรุด ดังนั้นช่างเทคนิคจึงต้องรู้จักวิธีการผลิตเกลียวและสามารถเลือกใช้งานเกลียวได้อย่างถูกต้อง